

Quick Start utilisation d'un capteur de force avec GSV-multi

Historique des versions	22/09/2025 – version initiale
Relecture	
Auteur	Stéphane SADAI

Table des matières

1.	Raccordement du capteur 6 composantes sur le module d'acquisition GSV.....	3
2.	Installation de GSVmulti.....	4
2.1.	Installation de GSV multi	4
2.2.	Installation du port COM	4
2.2.1.	Vérification des ports COM	4
3.	Configuration logicielle des voies de mesure avec GSVmulti (Port Série).....	5
3.1.	Préparation	5
3.2.	Lancement de GSV multi	5
3.3.	Configuration – Capteur de force	6
3.4.	Sauvegarde et gestion des fichiers de configuration GSVmulti	7
4.	Enregistrement et visualisation	8
4.1.	Configuration de l'enregistrement.....	8
4.1.1.	Options d'enregistrement	8
4.1.2.	Réglage de la fréquence d'échantillonnage	9
4.1.3.	Data Reduction	9
4.1.4.	Filtrage numérique.....	10
4.2.	Visualisation	11
4.3.	Réalisation d'un enregistrement	12
4.4.	Analyse et export.....	12
5.	Interface d'administration.....	15
6.	Troubleshooting GSV.....	16

1. Raccordement du capteur 6 composantes sur le module d'acquisition GSV

GSV-8DS – Connecteur SUBD44 7/8	
GSV-3USB	
GSV-3USBx2	
GSV-4USB M12	
GSV-4USB SUBD37	

2. Installation de GSVmulti

2.1. Installation de GSV multi

1. Télécharger le logiciel à l'adresse suivante (<https://www.pm-instrumentation.com/gsv-multi-logiciel-de-visualisation-et-dacquisition-de-donnees-pour-conditionneurs-gsv#description>)
2. Décompressez le fichier zip dans n'importe quel répertoire et exécutez le fichier setup.exe.

bin	Dossier de fichiers				
license	Dossier de fichiers				
supportfiles	Dossier de fichiers				
gsvmulti	Document texte	16 Ko	Non	42 Ko	64 %
gsvmulti_en	Document texte	8 Ko	Non	20 Ko	63 %
nidist.id	Fichier ID	1 Ko	Non	1 Ko	29 %
setup	Paramètres de configurati...	7 Ko	Non	27 Ko	74 %
setup	Application	1 394 Ko	Non	1 439 Ko	4 %

Figure 1 : Fichier zip du logiciel GSVmultichannel

OS compatibles :

- Windows 7
- Windows 10
- Windows 11

NB : 2 versions du logiciel (32 bit et 64 bit) sont proposées, nous vous invitons donc à vérifier la configuration du système d'exploitation de votre ordinateur avant d'entamer le téléchargement.

Une fois l'installation terminée, le PC doit redémarrer.

2.2. Installation du port COM

La présence d'un port COM sur le PC (réel ou virtuel) est requis pour l'établissement d'une communication entre GSV multi et le système d'acquisition GSV. Pour ce faire :

1. Relier le GSV au PC en utilisant un câble USB type A-B.
2. Mettre le GSV sous tension.
3. Windows détecte un nouveau périphérique USB.
4. Le chargement du pilote est automatique, celui-ci ayant été installé avec GSV Multi

2.2.1. Vérification des ports COM

Windows / Paramètres / gestionnaire de périphériques, Repérer le port COM

3. Configuration logicielle des voies de mesure avec GSVmulti (Port Série)

3.1. Préparation

Chaque capteur 6 composantes est livrée avec une clé USB comportant 4 fichiers dans une archive zip.


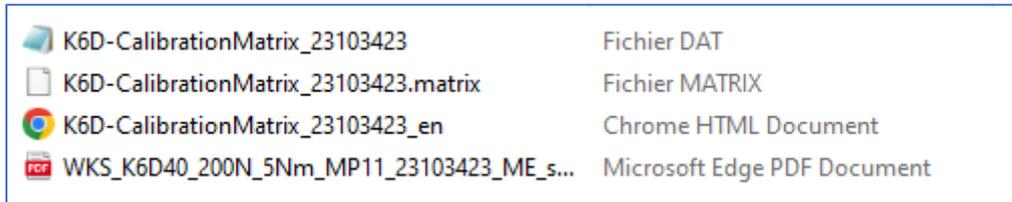


Figure 1 : Exemple Archive zip Matrice capteur 6 axes

Copier les 4 fichiers dans un dossier de votre PC.

3.2. Lancement de GSV multi


1. Connecter le GSV au PC par câble USB
2. Mettre le GSV sous alimentation
3. Lancer GSV-multi
4. Sélectionner 
5. Puis régler les 3 paramètres suivants
 - 1) DeviceType : sélectionner le type de système d'acquisition utilisé (ex. GSV-8)
 - 2) Communication Interface : sélectionner le port série utilisé par le GSV ¹
 - 3) Input channel : le nombre de voies de mesure utilisées (conseillé : « Open all input channel »)

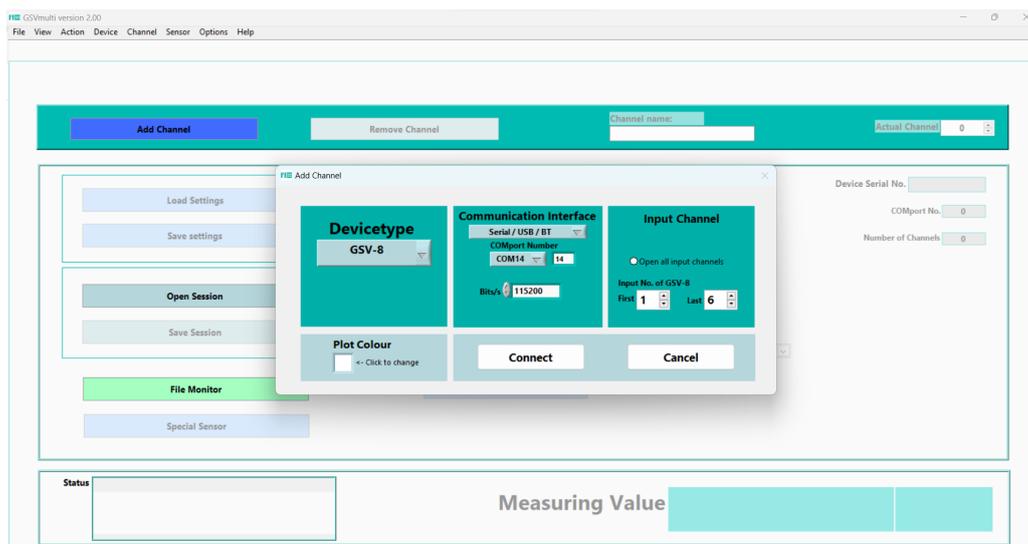

¹ Il est possible de communiquer avec le GSV-8AS ou DS via une liaison Ethernet ou WiFi. Nous contacter

3.3. Configuration – Capteur de force

1. Sélectionner la voie de mesure à configurer dans la fonction « Actual Channel » (en haut à droite de l'affichage sur l'onglet « Configuration »): exemple : 1
2. Dans « Channel name » : Nom de la voie sélectionnée, exemple Pression 1

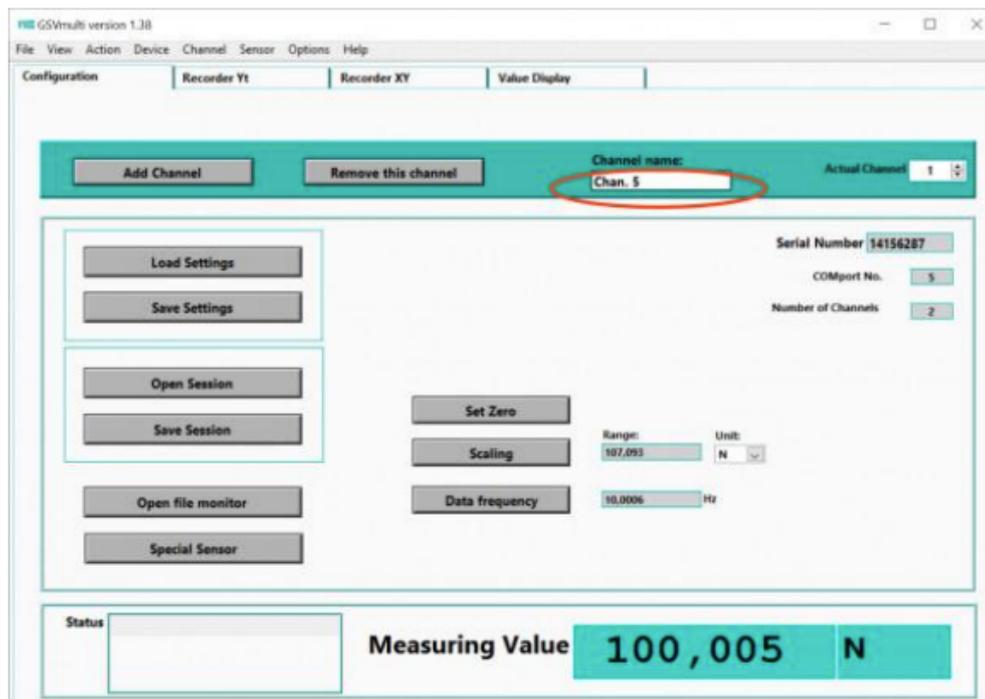

3. Sélectionner le type d'entrée « Input Type » : sélectionner l'Input Range (ex : ± 10 VDC pour un capteur actif, mV, TC K, PT1000, Bridge). Dans le cas d'un capteur de force, sélectionner le range en mV/V (exemple : 3,5 mV/V)

4. Pressez « Scaling »

- Physical Full scale : entrer l'étendue de mesure et l'unité du capteur. ex : 2N. - Entrer la sortie pleine échelle du capteur (ex : 0,229 mV/V)

- presser « Calculate ». La fonction « Calculate » donne l'étendue de mesure pour la pleine échelle de l'entrée (ex ici : le capteur défini précédemment mesurerait une valeur de 30,56N pour 3,5 mV/V de signal électrique de sortie)



Confirmer en cliquant « OK / Set »

Les valeurs sont sauvegardées.

La visualisation des mesures doit afficher des N.

5. Mise à zéro de chaque voie.

La mise à zéro se fait individuellement, sur chaque voie de mesure, via le menu « Set Zero » Etape indispensable.

3.4. Sauvegarde et gestion des fichiers de configuration GSVmulti

- Pour enregistrer la configuration sur le PC :
Presser « Save Session » sur l'écran « Configuration » → configuration des voies de mesure, séquence, etc... sont sauvegardées sur le PC.
- Pour charger une configuration sauvegardée sur le PC : Open Session.


4. Enregistrement et visualisation

4.1. Configuration de l'enregistrement

4.1.1. Options d'enregistrement

Menu File / Configure Recording


- Déclenchement de l'enregistrement manuel ou automatique (Start Recording)
 - Mode Manuel : déclenchement depuis GSVmulti (voir paragraphe 3.3)
 - Mode Automatique :
 - Option 1 : Déclenchement à l'atteinte d'un seuil sur une des voies analogiques (front montant, front descendant sur valeur absolue ou relative)
 - Option 2 : Utilisation d'une voie TOR, reliée à un signal de commande, un bouton poussoir, etc...
- Idem pour l'arrêt de l'enregistrement (manuel, seuil, tempo, nb de points, etc...)
- L'enregistrement peut être continu ou périodique

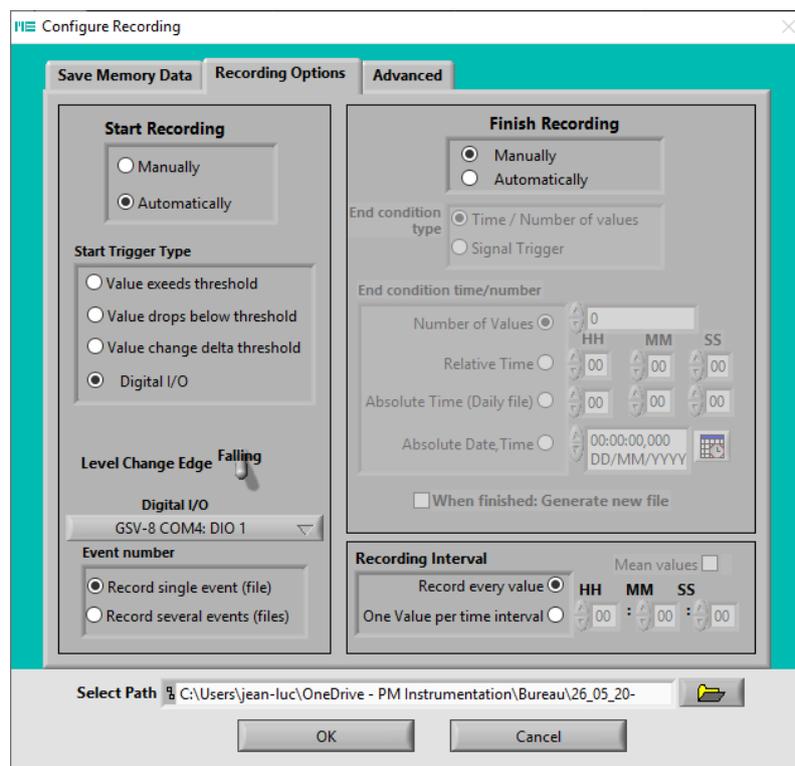

Configuration d'une entrée TOR pour le déclenchement/arrêt d'enregistrement → voir paragraphe 2.4.4

4.1.2. Réglage de la fréquence d'échantillonnage


Menu / Device / Frequency

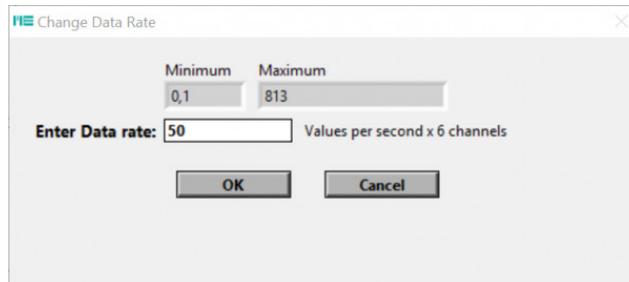

4.1.3. Data Reduction

Dans le cas d'enregistrements prolongés, un mode d'enregistrement spécial permet réduire la taille du fichier d'enregistrement en n'enregistrant une seule valeur sur un intervalle prédéfini (par exemple : 60 s ou 5 min). La valeur enregistrée correspond à la moyenne sur l'intervalle. Les valeurs mini et maxi sont également enregistrées.

Configure Recording / Onglet : Data Reduction

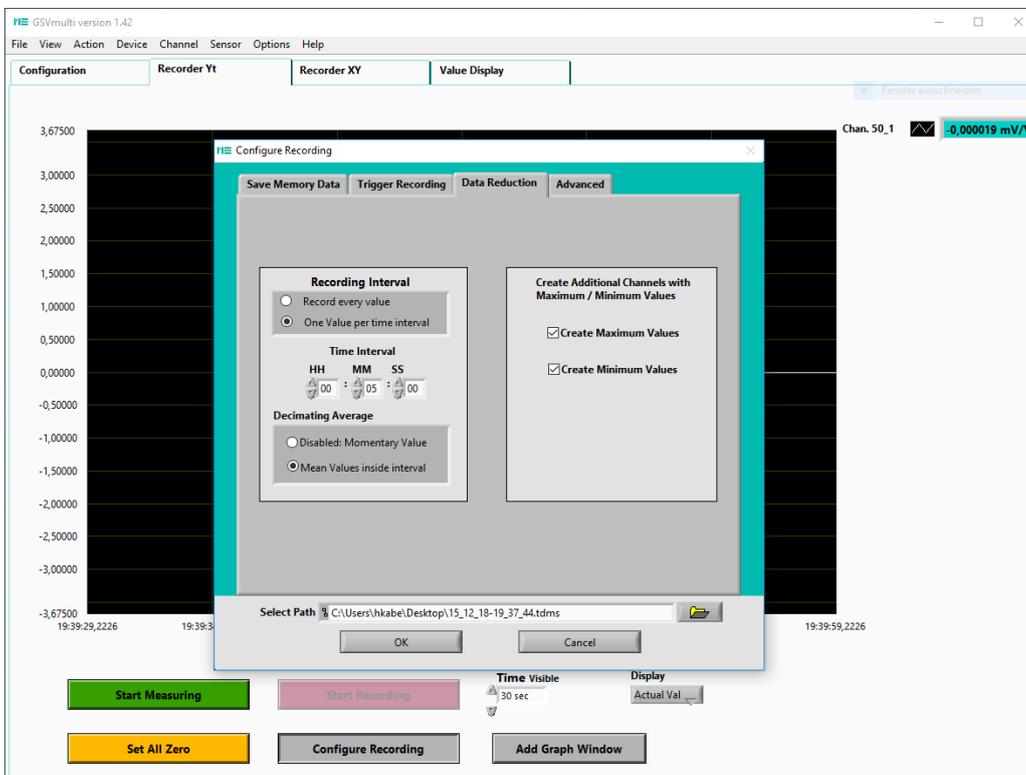

4.1.4. Filtrage numérique

Menu Device / Advanced Settings

Sélectionner la voie à filtrer, le type et l'ordre du filtre, ainsi que les fréquences de coupure du filtre.

IIR : Filtre à réponse impulsionnelle infinie

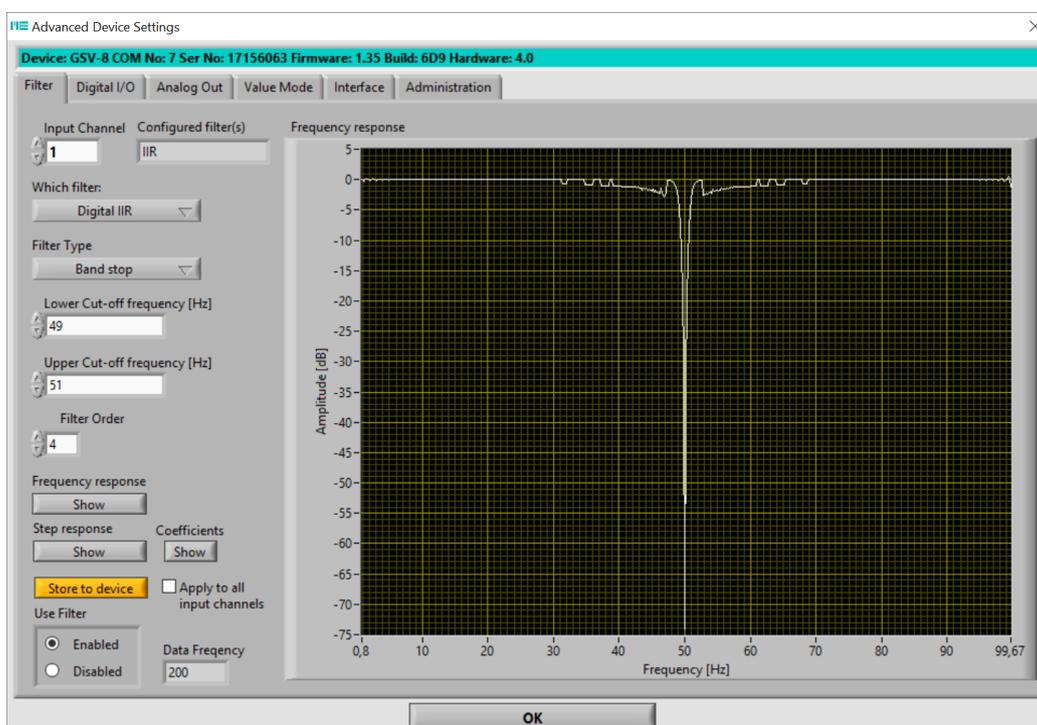


Figure 2 - Affichage de la réponse fréquentielle

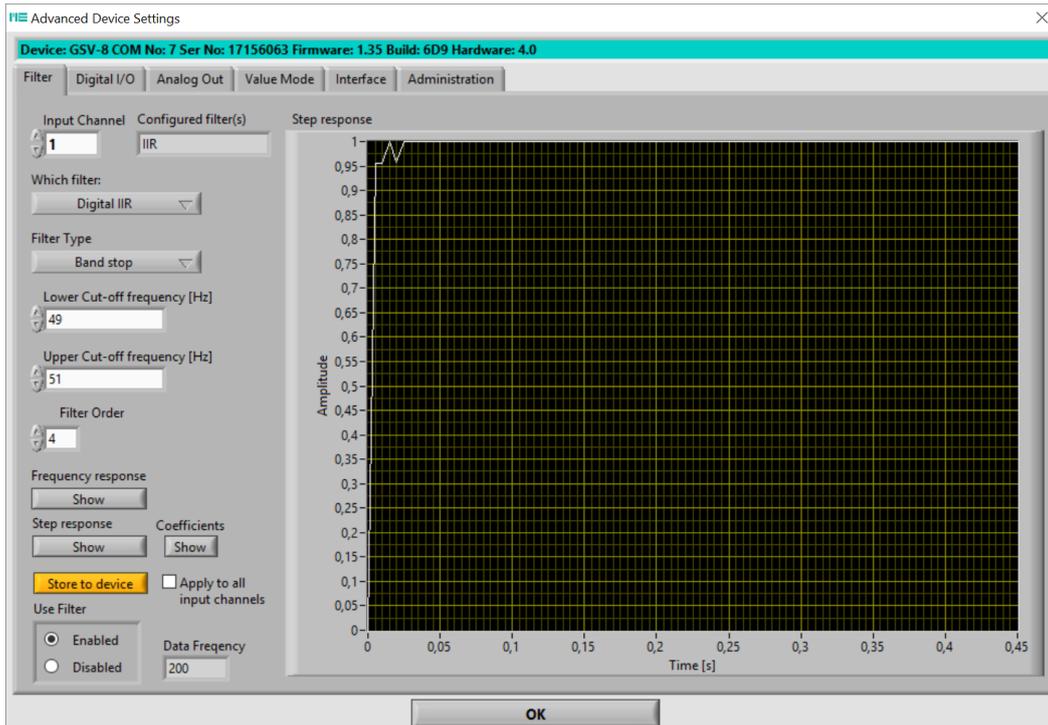


Figure 3 - Réponse temporelle à un step


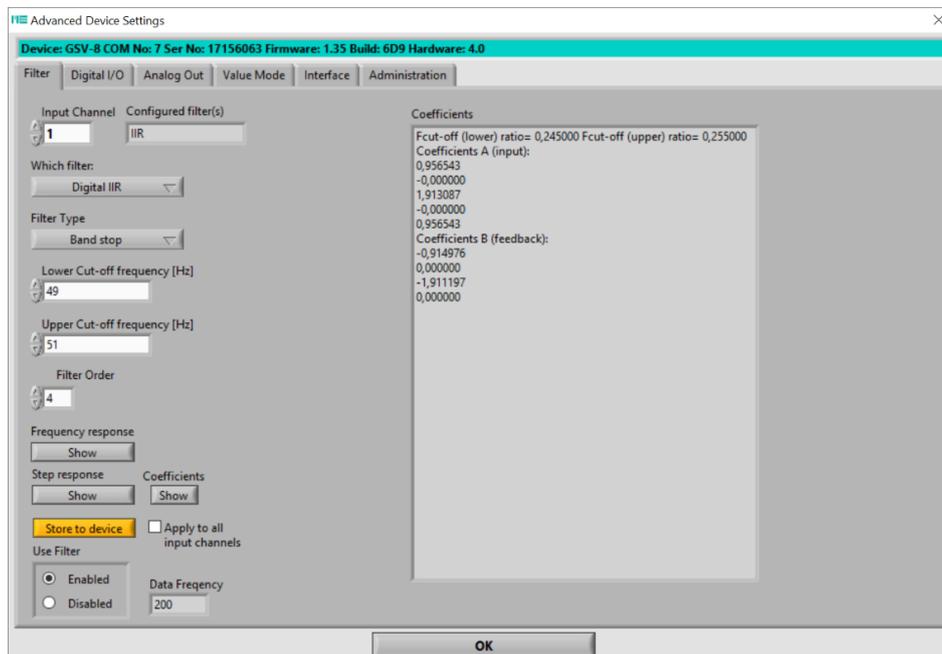


Figure 4 - Coefficients du filtre

4.2. Visualisation

Une fois la configuration terminée,

- Sélectionner l'onglet « Recorder Yt »

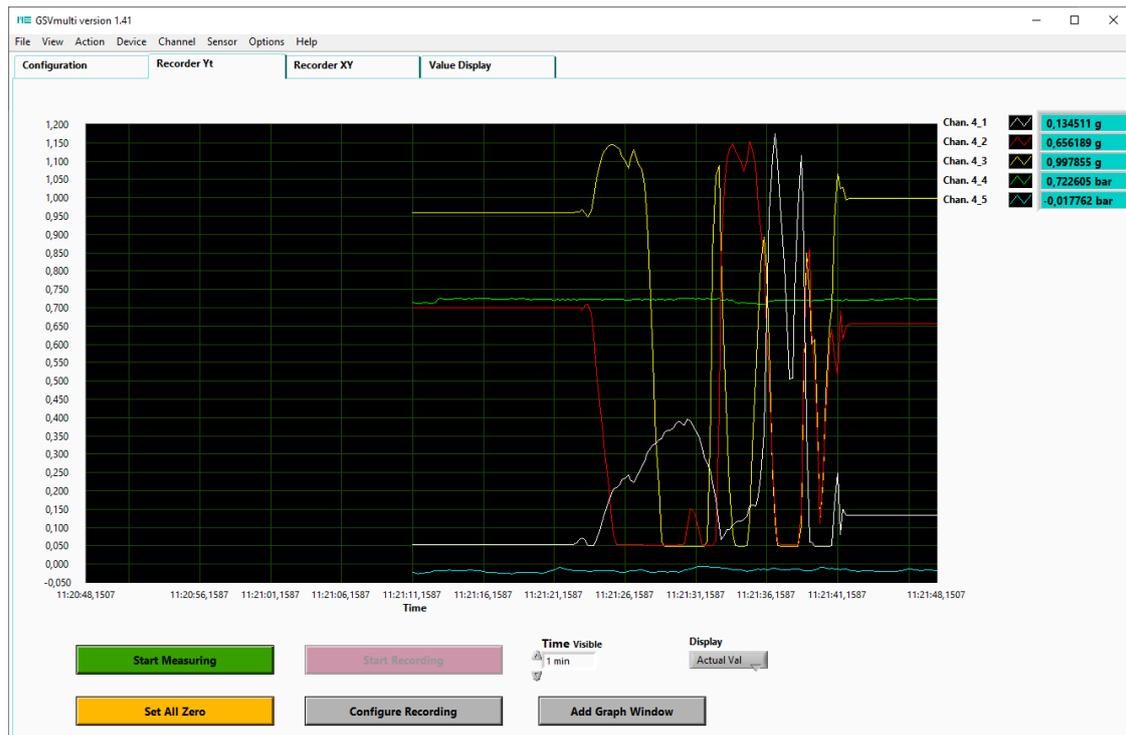

Start measuring : permet de visualiser la mesure sans l'enregistrement

Set all Zero : permet de faire une remise à zéro de toutes les voies de mesure

Start recording : permet de commencer l'enregistrement des mesures

Add Graph Window : permet de visualiser une voie de mesure dans une fenêtre indépendante

4.3. Réalisation d'un enregistrement

Une fois la configuration terminée, le lancement d'un enregistrement se fait

- Depuis le menu Action / Start Measuring
- Soit depuis la visualisation Yt (Start Recording)

Arrêt de l'enregistrement également depuis le menu Action / Stop Measuring (sauf si automatique)

Fichier enregistré au format tdms.



4.4. Analyse et export


Les fichiers d'enregistrement bruts (tdms) sont chargés à l'aide du file monitor.

Plusieurs fonctions sont proposées pour analyser visuellement le fichier d'enregistrement

A l'issue d'un enregistrement :

File Monitor → sélectionner le fichier d'enregistrement tdms

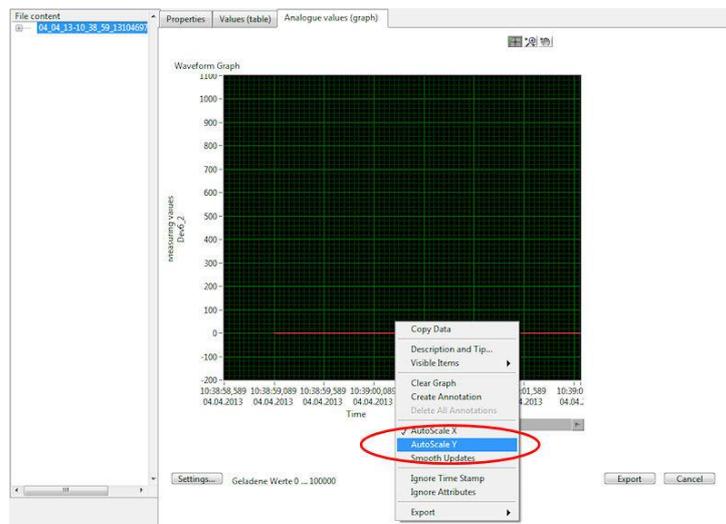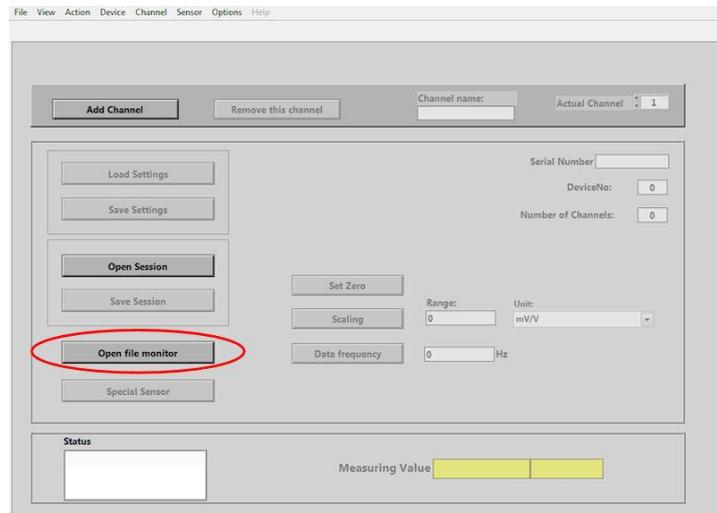

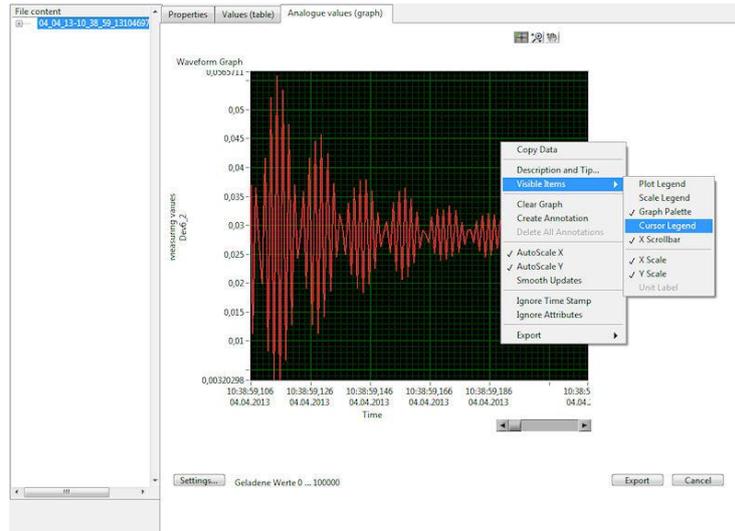


Remarque : l'affichage des valeurs de mesure est limité à 1000 valeurs par défaut.

Pour visualiser plus de valeurs : cliquer sur Settings en bas et gauche, et augmenter voire supprimer la limitation.

Export pour csv ou excel :

Depuis le file monitor, cliquer export en bas à droite, sélectionner le type de fichier d'export et le contenu, et cliquer OK

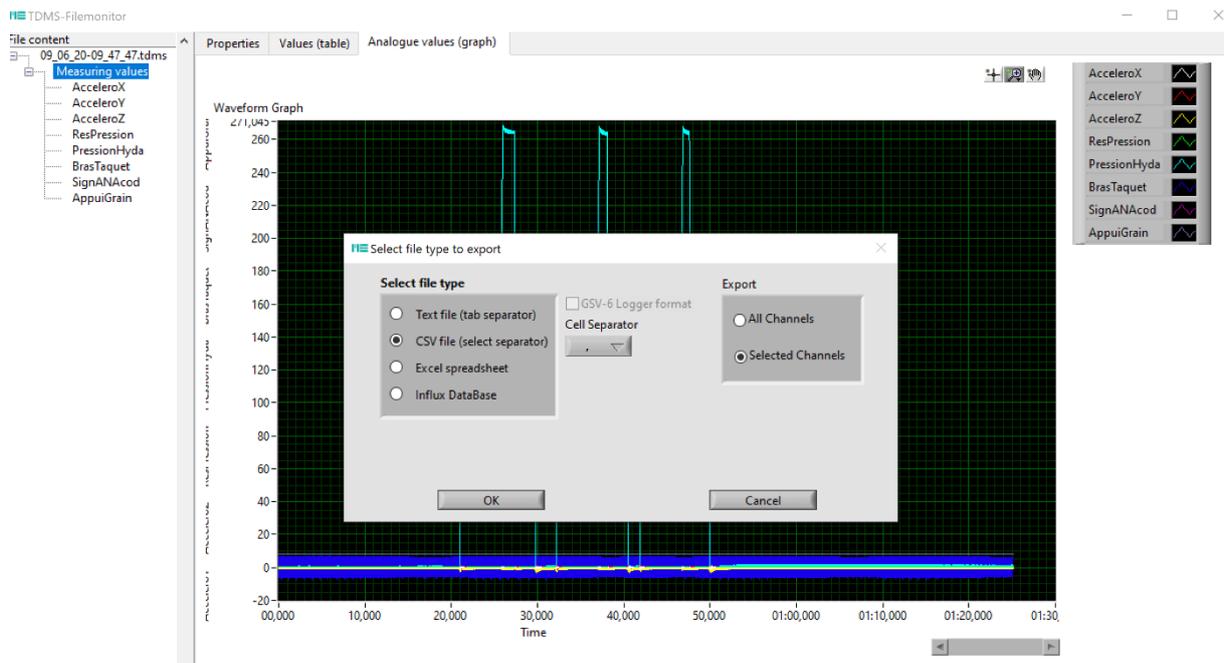


5. Interface d'administration


L'interface d'administration permet de gérer des réglages avancés du GSV-8AS

Menu / Advanced Settings / Administration

1. Protéger le GSV en écriture (configuration des voies de mesure)

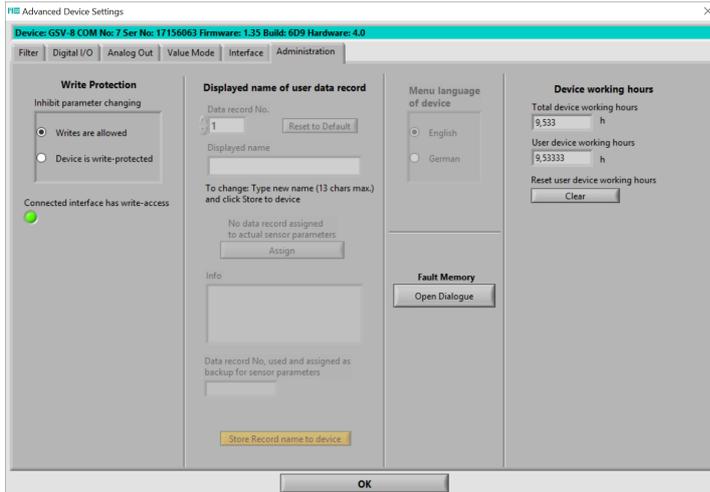

2. Activer le port UART / RS-232 (non disponible pour la version EtherCAT)

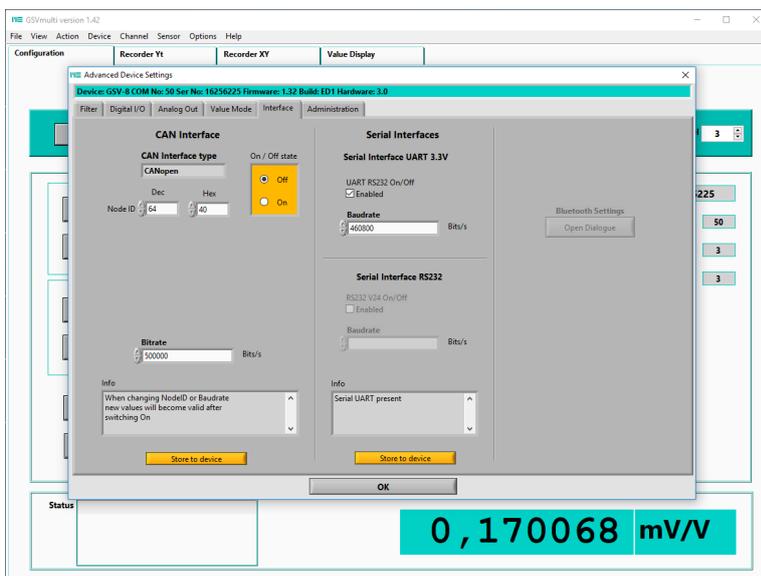

6. Troubleshooting GSV

En Cas de question, veuillez Contacter notre service d'assistance.

Email : Support@pm-instrumentation.com